
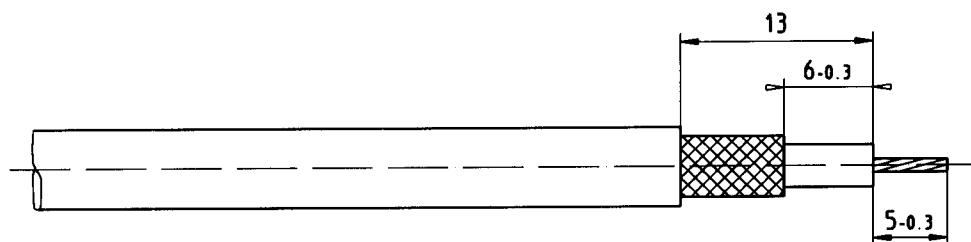
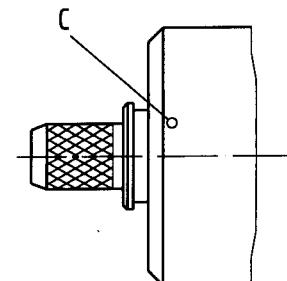
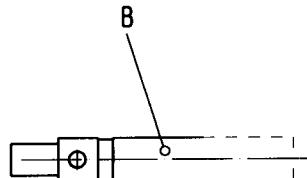


Montageanleitung: 53 P


Serie: N

Verbinder gerade
für flexible Kabel

Kabelbefestigung:
Innenleiter - gecrimpt
Außenleiter - gecrimpt

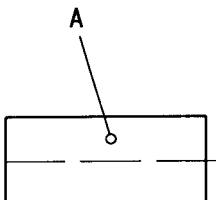


1) Kabel nach Zeichnung abisolieren.

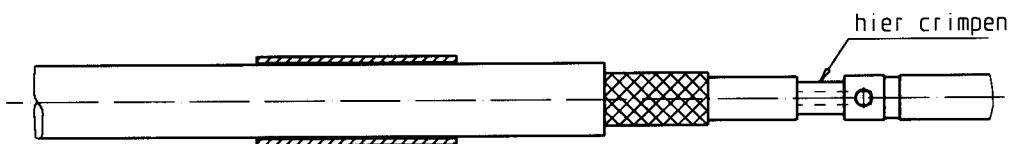

2) Crimphülse 'A' auf das Kabel schieben.

3) Innenleiter 'B' auf den Kabelinnenleiter bis an das Dielektrikum heranschieben und crimpem *).

4) Geflecht etwas aufweiten.

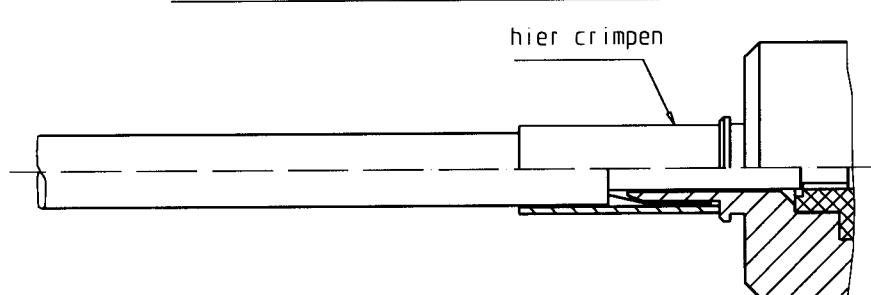

5) Das so vorbereitete Kabelende in den Steckerkörper 'C' einschieben, bis der Innenleiter spürbar einrastet. Das Geflecht muß auf der Crimtpülle zu liegen kommen.

6) Die Crimphülse über das Geflecht bis an den Steckerkörper heranschieben und möglichst nahe am Steckerkörper crimpem.**)

*) Die Artikelnr. des Crimpeinsatzes bitte der RT Liefervorschrift des zu verarbeitenden Koax Kontaktes entnehmen.

für diese technische Unterlage behalten
Wir uns alle Rechte vor. (DIN 34)

a	CAD-MTP	31.05.96	Kra.Sa.	M 2 :1			
Zust.	Aenderung	Datum	Name				

Rosenberger
Hochfrequenztechnik
84526 Tittmoning
CAD

Werkzeuge:

Abisolierwerkzeug
Crimpzange 11 W 150-000