
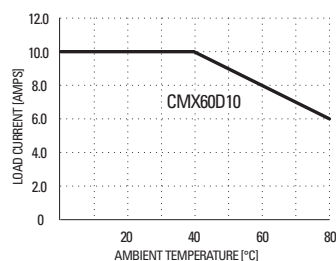


- MOSFET Output
- Extra Low On-State Resistance


DC output SPST-NO solid state relays use MOSFET output for high switching capabilities in a PC-mount air-cooled package. Pinouts are compatible with Series 6 and ODC type I/O modules.

Manufactured in Crydom's ISO 9001
Certified facility for optimum product
performance and reliability.

CURRENT DERATING CURVES

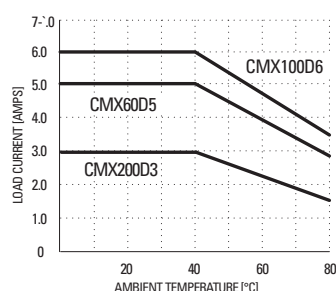

Max. Load Current vs. Temp.

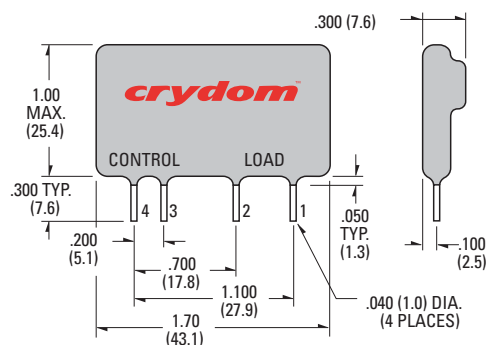

PIN 1: +DC LOAD
PIN 2: -DC LOAD
PIN 3: +DC CONTROL
PIN 4: -DC CONTROL

All dimensions are in inches (millimeters)

APPROVALS

UL E116950 (3 Amp, 6 Amp and 10 Amp Models)

SERIES CMX
Rev. 101607
PAGE 1 OF 2

MODEL NO. INPUT SPECIFICATIONS ①	CMX60D5	CMX60D10	CMX100D6	CMX200D3
Control Voltage Range	3.0-10.0 Vdc	3.0-10.0 Vdc	3.0-10.0 Vdc	4.0-10.0 Vdc
Nominal Input Impedance	300 Ohm	300 Ohm	300 Ohm	300 Ohm
Typical Input Current @ 5 Vdc	15 mAdc	15 mAdc	15 mAdc	15 mAdc
Must Turn On Voltage	3.0 Vdc	3.0 Vdc	3.0 Vdc	4.0 Vdc
Must Turn Off Voltage	1.0 Vdc	1.0 Vdc	1.0 Vdc	1.0 Vdc
OUTPUT SPECIFICATIONS ①③				
Operating Voltage Range	0-60 Vdc	0-60 Vdc	0-100 Vdc	0-200 Vdc
Load Current Range	0-5 Adc	0-10 Adc	0-6 Adc	0-3 Adc
Max. Surge Current, (10 msec)	60 Apk	100 Apk	100 Apk	30 Apk
Max. Off-State Leakage @ Rated Voltage	100 μAdc	100 μAdc ④	100 μAdc	100 μAdc
Max. On-State Resistance @ Rated Current (R _{DS-ON})	.10 Ohm	.018 Ohm	.040 Ohm	.20 Ohm
Max. On-State Voltage Drop @ Rated Current	0.5V	0.18V	0.24V	0.6 V
Max.Turn-On Time @ 10Vdc Control	1.0 msec	1.0 msec	1.0 msec	1.0 msec
Max. Turn-Off Time @ 10Vdc Control	300 μsec	300 μsec	300 μsec	3 0 0 μsec

GENERAL SPECIFICATIONS

Dielectric Strength ②	2500 Vrms
Insulation Resistance (Min.) @ 500 Vdc ②	10^9 Ohm
Max. Capacitance (Input/Output)	15 pF
Ambient Operating Temperature Range	-30 to 80°C
Ambient Storage Temperature Range	-30 to 125°C

MECHANICAL SPECIFICATIONS

Weight: (typical)	0.4 oz. (11 g)
Encapsulation:	Thermally Conductive Epoxy

GENERAL NOTES

© 2007 CRYDOM Inc.. Specifications subject to change without notice.

- ① All parameters at 25°C unless otherwise specified.
- ② Dielectric and insulation resistance are measured between input and output.
- ③ Inductive loads should be diode suppressed.
- ④ At 55 Vdc.

For recommended applications and more information contact:

USA: Sales Support (877) 502-5500 **Tech Support** (877) 702-7700 FAX (619) 710-8540

Crydom Inc., 2320 Paseo de las Americas, Ste. 201, San Diego, CA 92154

Email: sales@crydom.com **WEB SITE:** <http://www.crydom.com>

UK: +44 (0)1202 606030 • FAX +44 (0)1202 606035 Crydom SSR Ltd., Arena Business Centre,
Hollywood Close, Poole, Dorset BH17 7FJ. Email: intsales@crydom.com.

GERMANY: +49 (0)180 3000 506



**DANGER / PELIGRO / DANGER /GEFAHR / PERICOLO / PERIGO**

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH. - Disconnect all power before installing or working with this equipment. - Verify all connections and replace all covers before turning on power. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.	RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA O EXPLOSION. - Desconectar todos los suministros de energia a este equipo antes de trabajar con este equipo. - Verificar todas las conexiones y colocar todas las tapas antes de energizar el equipo. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte o lesiones serias.	RISQUE DE DESCARGE ELECTRIQUE OU EXPLOSION - Eteindre toutes les sources d'énergie de cet appareil avant de travailler dessus de cet appareil - Vérifier tous connections, et remettre tous couverts en place avant de mettre sous De non-suivi de ces instructions provoquera la mort ou des lésions sérieuses.	GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES ODER EINER EXPLOSION. - Stellen Sie jeglichen Strom ab, der dieses Gerät versorgt, bevor Sie an dem Gerät Arbeiten durchführen - Vor dem Drehen auf Energie alle Anschlüsse überprüfen und alle Abdeckungen ersetzen. Unterlassung dieser Anweisungen können zum Tode oder zu schweren Verletzungen führen.	RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA O DELL'ESPLOSIONE. - Spenga tutta l'alimentazione e che fornisce questa apparecchiatura prima del lavorare a questa apparecchiatura - Verificare tutti i collegamenti e sostituire tutte le coperture prima della rotazione sull'alimentazione L'omissione di seguire queste istruzioni provocherà la morte o di lesioni serie	RISCO DE DESCARGA ELÉTRICA OU EXPLOÇÃO - Desconectar o equipamento de toda a energia antes de instalar ou trabalhar com este equipamento - Verificar todas as conexões e recolocar todas as tampas antes de religar o equipamento O não cumprimento destas instruções pode levar a morte ou lesões sérias.
---	---	--	--	--	--

**WARNING / AVERTISSEMENT / WARNUNG / ADVERTENCIA / AVVERTENZA / AVISO**

RISK OF MATERIAL DAMAGE AND HOT ENCLOSURE - The product's side panels may be hot, allow time for product to cool before touching. - Follow proper mounting instructions including torque values. - Do not allow liquids or foreign objects to enter this product. Failure to follow this instruction can result in serious injury, or equipment damage.	RISQUE DE DOMMAGE MATERIEL ET DE SURCHAUFFE DU BOITIER - Les panneaux latéraux du produit peuvent être chauds. Laisser le produit refroidir avant de le toucher. - Respecter les consignes de montage, et notamment les couples de serrage. - Ne pas laisser pénétrer de liquide ni de corps étrangers à l'intérieur du produit. Le non-respect de cette directive peut entraîner, des lésions corporelles graves ou des dommages matériels.	GEFAHR VON MATERIALSCHÄDEN UND GEHÄUSEERHITZUNG - Die Seitenwände können heiß sein. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie es berühren. - Beachten Sie die Montageanweisungen, - Führen Sie keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Produkt ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann Körperverletzung oder Materialschäden zur Folge haben.
RIESGO DE DAÑOS MATERIALES Y DE SOBRECALENTAMIENTO DE LA UNIDAD - Los paneles laterales del producto pueden estar calientes. Esperar que el producto se enfríe antes de tocarlo. - Respetar las instrucciones de montaje, y en particular los pares de apretado. - No dejar que penetren líquidos o cuerpos extraños en el producto. Si no se respetan estas precauciones pueden producirse graves lesiones, daños materiales.	RISCHIO DI DANNI MATERIALI E D'INVOLUCRO CALDO - I pannelli laterali dell'apparecchio possono scottare; lasciar quindi raffreddare il prodotto prima di toccarlo. - Seguire le istruzioni di montaggio corrette. - Non far entrare liquidi o oggetti estranei in questo apparecchio. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi rischi per l'incolumità personale o danni alle apparecchiature.	RISCO DE DANO MATERIAL E DE AQUECIMENTO - Os painéis laterais do produto podem estar quentes; dê tempo ao produto para arrefecer antes de lhe tocar. - Siga devidamente as instruções de montagem. - Não permita a entrada de líquidos e de objectos estranhos no produto. A não observância destas precauções pode provocar a morte, ferimentos graves ou danos materiais.

ANNEX – ENVIRONMENTAL INFORMATION:

The environmental information disclosed in this annex including the EIP Pollution logo are in compliance with People's Republic of China Electronic Industry Standard SJ/T11364 – 2006, Marking for Control of Pollution Caused by Electronic Information Products.

Part Name	Toxic or hazardous Substance and Elements					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent Chromium (Cr (VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Semiconductor die	X	O	O	O	O	O
Solder	X	O	O	O	O	O

附件 - 环保信息:

此附件所标示的包括电子信息产品污染图标的环境信息
符合中华人民共和国电子行业标准 **SJ/T11364 - 2006**,
电子信息产品污染控制标识要求

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
半导体芯片	X	O	O	O	O	O
焊接点	X	O	O	O	O	O

